

Предписание № 765/1/1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Школа № 141 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Уфа по пожарному надзору Р. Р. Абдульманова от 31 августа 2017 г. № 765, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 13 сентября 2017 года по 26 сентября 2017 года государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Мухамадиевым Иреком Сабитовичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты, используемого МБОУ Школа № 141, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д. 51 корп.1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 141 Бажиной И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На дверях отделяющих поэтажные коридоры от лестничных клеток (4,3,2эт. правое и левое крыло) отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.09.2018	
2.	Расстояния от точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в каб. 409, до электросветильников не соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,4 м),	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном	01.09.2018	

		режиме»;		
3.	Батареи отопления в лестничной клетке здания ведущий с 4 этажа на 3 этаж установлены на высоте менее 2,2 м. и выступают из плоскостей стен. (фактически 19 см)	СНиП 21-01-97* п. 6.32*.*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2018	
4.	В каб. 303 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	пп. в п. 42 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.09.2018	
5.	В каб. 302 отсутствуют пожарные извещатели.	п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.09.2018	
6.	На противопожарной двери помещения склада возле каб. 308 отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 7.17 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.09.2018	
7.	На двери помещения склада возле каб. 308 отсутствует обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.09.2018	
8.	Транзитные воздуховоды систем вентиляции проложенные в помещении склада возле каб.308 не имеют требуемого предела огнестойкости. Не обработаны огнезащитным составом, отсутствуют огнезадерживающие клапана. Акты установок клапанов не представлены.	п.7.11.1, п. 7.11.8 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и п. 7.11.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	01.09.2018	
9.	В помещении склада возле каб. 308 допускается устройство электровыключателя.	п.349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	01.09.2018	
10.	В актовом зале не обработаны огнезащитным составом	п. 108 Правил противопожарного режима	01.09.2018	

	деревянные конструкции сценической коробки и занавеса (акты не представлены)	Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
11.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами ведущих из актового зала.	п.5.3 СП 3.13130.2009 системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	01.09.2018	
12.	Батареи отопления в лестничной клетке здания ведущий с 3 этажа на 2 этаж установлены на высоте менее 2,2 м. и выступают из плоскостей стен. (фактически 12 см)	СНиП 21-01-97* п. 6.32* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2018	
13.	Расстояния от дымовых пожарных извещателей, установленных в каб. 225, до электросветильников не соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,1 м),	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;	01.09.2018	
14.	Возле раздевалки первого спортзала дымовой пожарной извещатель находится в не исправном состоянии (активирован)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2018	
15.	В холле возле раздевалки отсутствуют пожарные извещатели.	п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.09.2018	
16.	В раздевалке для мальчиков отсутствуют пожарные извещатели.	п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	01.09.2018	

		пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
17.	В раздевалке для девочек отсутствуют пожарные извещатели.	п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.09.2018	
18.	В спортивном зале №1 пожарный извещатель пламени не защищен от механических повреждений.	п. 12.25 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.09.2018	
19.	В спортивном зале №1 дверь помещения инвентарной №1 не имеет нормированный предел огнестойкости (деревянная)	п 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2018	
20.	В спортивном зале №1 в помещении инвентарной допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника.	пп. в п. 42 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.09.2018	
21.	В спортивном зале №1 дверь помещения инвентарной №2 не имеет нормированный предел огнестойкости (деревянная)	п 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2018	
22.	Транзитные воздуховоды систем вентиляции проложенные в помещении инвентарной №2 спортивного зала №1 не имеют требуемого предела огнестойкости. Не обработаны огнезащитным составом, отсутствуют огнезадерживающие клапана. Акты установок клапанов не представлены.	п.7.11.1, п. 7.11.8 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 7.11.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	01.09.2018	
23.	В помещениях инвентарной №1 и №2 спортивного зала №1 отсутствуют пожарные извещатели.	п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.09.2018	
24.	В спортивном зале №1 на дверях помещений инвентарной №1 и №2 отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. №	01.09.2018	

	соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	390.		
25.	В спортивном зале № 2 дверь помещения инвентарной не имеет нормированный предел огнестойкости (деревянная)	п 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2018	
26.	В помещении инвентарной спортивного зала № 2 отсутствуют пожарные извещатели.	п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.09.2018	
27.	В помещении инвентарной спортивного зала № 2 установлена штепсельная розетка	п.348 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.09.2018	
28.	В помещении тренерской спортивного зала №2 отсутствуют пожарные извещатели.	п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.09.2018	
29.	В спортивном зале №2 пожарный извещатель пламени не защищен от механических повреждений.	п. 12.25 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.09.2018	
30.	Расстояния от дымовых пожарных извещателей, установленных в каб. 213, до электросветильников не соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,3 м),	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;	01.09.2018	
31.	Расстояния от дымовых пожарных извещателей, установленных в каб. 122, до электросветильников не соответствуют предъявляемым	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и	01.09.2018	

	требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,3 м),	пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;		
32.	На противопожарной двери помещения библиотеки отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 7.17 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.09.2018	
33.	На двери помещения библиотеки отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.09.2018	
34.	Транзитные воздуховоды систем вентиляции в помещении библиотеки не имеют требуемого предела огнестойкости. Не обработаны огнезащитным составом, отсутствуют огнезадерживающие клапана. Акты установок клапанов не представлены.	п.7.11.1, п. 7.11.8 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 7.11.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	01.09.2018	
35.	Расстояния от дымовых пожарных извещателей, установленных в тамбуре процедурного кабинета, до электросветильников не соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,3 м),	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;	01.09.2018	
36.	В малом спортзале допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.	пп. а п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. №	01.09.2018	

		390.		
37.	Расстояния от дымовых пожарных извещателей, установленных в малом спортзале до электросветильников не соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,3 м),	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;	01.09.2018	
38.	Расстояния от дымовых пожарных извещателей, установленных в каб.105 до электросветильников не соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,3 м),	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;	01.09.2018	
39.	На противопожарной двери помещения № 109 (электрощитовой) отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 7.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.09.2018	
40.	На двери электрощитовой отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.09.2018	
41.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости. Столовая не отделена от поэтажного коридора школы. (дверь деревянная)	п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.09.2018	
42.	В подсобных помещениях столовой отсутствуют пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,	01.09.2018	

		подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
43.	Двери складов в столовой (2шт.) не имеют нормированный предел огнестойкости (деревянные)	п 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2018	
44.	На дверях складов в столовой (2 шт.) отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.09.2018	
45.	В пищеблоке на вентиляторе установленный на окне допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.	пп. а п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.09.2018	
46.	Класс технологии и кладовая не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (из фанерных листов устроен склад для хранения горючих материалов)	п 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2018	
47.	Допущена параллельная прокладка проводов пожарной сигнализации и проводов 220 В на расстоянии менее 0,5 м (фактически 3 см.)	п. 12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.09.2018	
48.	В подвале отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.09.2018	
49.	В здании отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение)	ч. 1 ст. 151 ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.6.22 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2018	
50.	Коридор длиной более 60 м. (на 1,2,3,4 этажах) не отделен противопожарной преградой с нормируемым пределом	п. 6.26* п 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2018	

	огнестойкости (деревянные двери)		
51.	Возле актового зала на двери кладовой отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.09.2018
52.	Работники учреждения не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Отсутствует удостоверение о прохождении ПТМ у заместителя директора по АХЧ Зиангирова И.Р. Представлены копии удостоверений обучения по программе пожарно-технического минимума Бажиной И.В., Сабирова А.Ф.	п. 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Приказ МЧС РФ № 645 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31	01.09.2018
53.	На пожарном посту отсутствуют инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.	п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	01.09.2018

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность, по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Уфы
по пожарному надзору Мухамадиев И.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 26 ” сентября 20 17 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Школа № 141
Бажина И.В.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
“ 26 ” сентября 20 17 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.